




> INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Dobraçã com mola inversa dispensa puxador		Ângulo de abertura 94°		Fixaçã com parafuso
	Fixaçã com bucha		Fixaçã Rápida		Fixaçã Lógica
	Diâmetro do caneco 35mm profundidade 11mm		Distância entre o furo do caneco e a borda da porta 3 a 9mm		Espessura entre 19 e 35mm
	Mola plana		Calço clip		Calço tradicional
	Chave pozidrive N° 2		Niquelado		Componente em aço


> INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Animaçã de montagem disponível no site


> MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

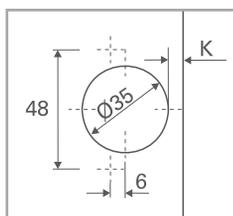


A
Fixaçã com parafuso
Ø4x16,4mm
(vendido separadamente)

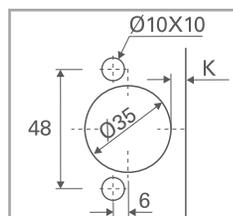

B
Fixaçã com bucha

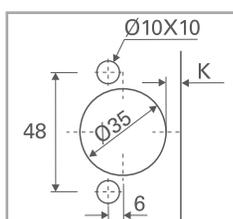

6
Fixaçã Rápida

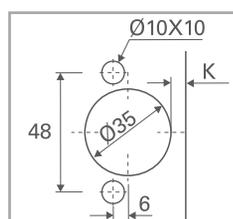


I
Fixaçã Lógica

Utilize os desenhos acima para identificar a fixaçã disponível. Insira na terceira posiçã do código da dobraçã a letra ou número correspondente à escolha feita.

Exemplo: **C2_VA99**

↑
Insira nesta posiçã a letra ou o número selecionado

Espaço necessário para a abertura da porta

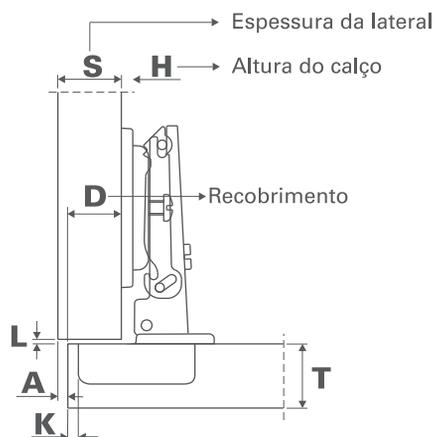

Utilize a primeira tabela para verificar o valor de "A," seguindo os seguintes passos:


- 1° – Localize na primeira coluna o valor de **K** a ser utilizado;
- 2° – Localize na primeira linha o valor de **T** a ser utilizado;
- 3° – Trace uma linha horizontal partindo do valor de **K** e uma linha vertical partindo do valor de **T**;
- 4° – O encontro das linhas determina o valor de "A".


Utilize a segunda tabela para verificar o valor de "L" seguindo os passos anteriores.

T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A = 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,3	9,3
K = 4	A = 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,6
K = 5	A = 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1	4,1	5,0	5,9	6,9	7,8
K = 6	A = 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,2
K = 7	A = 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5
K = 8	A = 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	3,3	4,2	5,1	6,0
K = 9	A = 0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,9	3,7	4,6	5,4

T =	3	4	5	6	7	8	9
L =	0	0	0	0	0	0,3	1,3

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura) diminui os valores de **A** e de **L**.

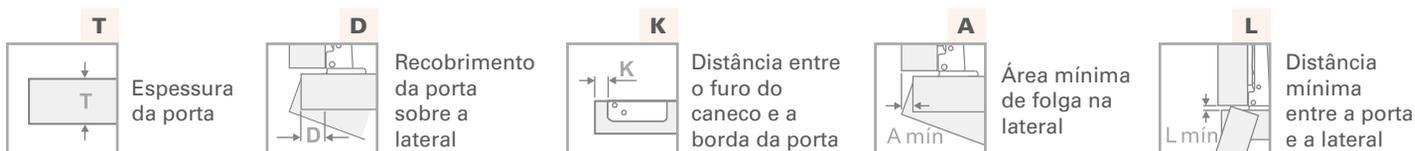


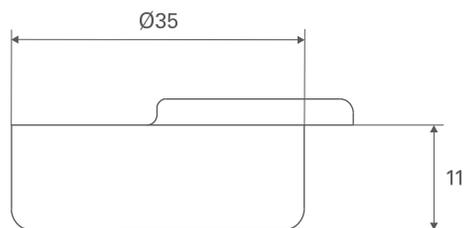


As fórmulas a seguir indicarão a altura de calço a ser utilizada em conjunto com cada tipo de dobradiça, aplicando os valores de **K** e de **D**.

Exemplo: $H = 15 + K - (D)$
 $H = 15 + 4 - (16)$
 $H = 19 - 16$
 $H = 3$



Para a dobradiça em questão a altura do calço será de 3mm.
 (Modelo a ser consultado na série "Calços")

Reta 0

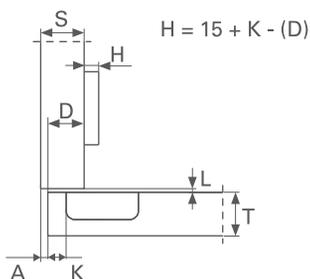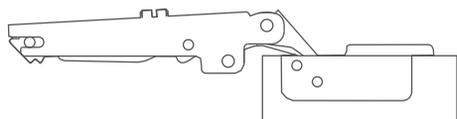



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VA99	Dobradiça Push clip 94° cobertura total para grandes espessuras Ø35 mola inversa

Semi Reta 5

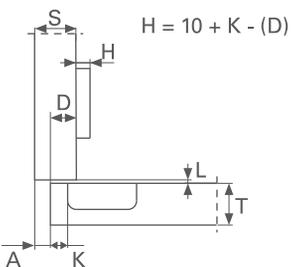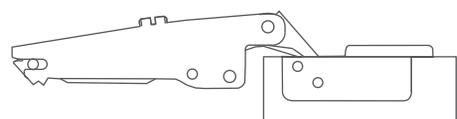


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VD99	Dobradiça Push clip 94° cobertura média para grandes espessuras Ø35 mola inversa

Curva 9

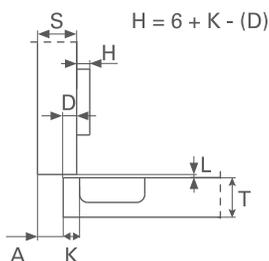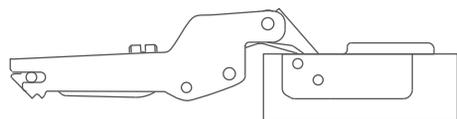

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VG99	Dobradiça Push clip 94° cobertura mínima para grandes espessuras Ø35 mola inversa

Super Curva 17

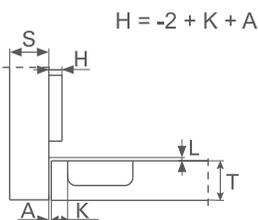

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C2_VP99	Dobradiça Push clip 94° embutida para grandes espessuras Ø35 mola inversa

> ACESSÓRIOS

01

DOBRADIÇAS

Cobre caneco



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S2XX85H9	Placa metálica cobre caneco Ø35

Cobre braço



Para serigrafar a logo de sua empresa consulte-nos.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S2BX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo serigrafada
S2MX83H9	Placa metálica simétrica curta cobre parafuso com logo estampada

Calço Clip Longitudinal



Para determinar o calço a ser utilizado consulte a série "Calços".

Redutor de ângulo

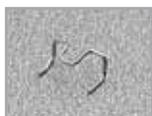

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
S2A637XF	Limitador de abertura para dobradiças de 94° para 86°, 110° para 90°, 120° para 105°

Chave Pozidrive



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
D2A7XCXCP	Chave Salice pozidrive N° 2

Parafusos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
V234X164	Parafuso niquelado para dobradiças Ø4x16,4mm

Cabeçote para furadeira manual



Cabeçote para furadeira múltipla



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
83010400030	Cabeçote para furação com adaptação em furadeira manual
83010400031	Cabeçote para furação com adaptação em furadeira múltipla ou com 6 mandris

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Para a limpeza das dobradiças e calços utilizar somente produtos que não agredam a proteção superficial. Utilize somente detergente neutro (é importante secar perfeitamente após a aplicação). De preferência, limpe somente com um pano seco. É desaconselhável o uso de panos abrasivos, pós-abrasivos, esponjas de aço, detergentes ácidos, solventes (thinner, água raz, entre outros), água sanitária, limpadores multiusos, detergentes a base de amoníaco (altamente corrosivo) e ácido clorídrico (muriático) que desenvolve gases corrosivos. Os danos provocados pela utilização destes produtos poderão surgir em um período de 2 a 3 anos, ou até mesmo bem antes disto, dependendo da agressividade do material aplicado na limpeza.

Utilizar preferivelmente um pano exclusivo para a limpeza das dobradiças e dos calços. Podem ser utilizados todos os produtos a base de cera.

Um dos principais indícios da reação de produtos químicos na dobradiça é a perda de brilho da mesma, que faz com que ao longo do tempo apareça uma ferrugem esverdeada, identificando o uso de produtos inadequados na sua manutenção.



ATENÇÃO